

# วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ดร. อภิชาติ โสภางแดง  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

## หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

### สถิติ

- ศาสตร์ของการตัดสินใจ ภายใต้ความไม่แน่นอน
- ดังนั้นจะใช้สถิติเมื่อต้องใช้ในการตัดสินใจและเมื่อมีความไม่แน่นอน

### การตัดสินใจ

- คือ การเลือก การเลือกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีทางเลือกมากกว่า 1 ทาง

### ความไม่แน่นอน

- ไม่เหมือนกัน ต่างกัน ไม่เท่ากัน แปรปรวน กระจาย ผิดแผก เบี่ยงเบน

## หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ

### ตัวอย่าง

- เส้นทางที่ 1 ใช้เวลา 10 , 50 , 90 นาที
- เส้นทางที่ 2 ใช้เวลา 40 , 50 , 60 นาที
- เส้นทางที่ 3 ใช้เวลา 45 , 50 , 55 นาที

เมื่อมีความแตกต่างก็ต้องมีการเลือก เมื่อมีการเลือกก็ต้องใช้สถิติ  
ดังนั้นทุกคนต้องใช้สถิติตั้งแต่ออกจากบ้าน

ถ้าตัวเลขไม่เท่ากันก็ต้องมีการเฉลี่ย แต่ทุกเส้นทางเฉลี่ยออกมา  
เท่ากันหมด ซึ่งใช้ไม่ได้

## คำนิยามของสถิติ

- ศาสตร์แขนงหนึ่งที่ใช้ตัดสินใจเหตุการณ์ ภายใต้ความผันแปร โดยการตัดสินใจประกอบด้วยการรวบรวม การวิเคราะห์ ตลอดจนสรุปผลเพื่อดำเนินการตามข้อมูล
- การประยุกต์ใช้ (1) การนิยามประชากร (2) การรวบรวมข้อมูล (3) การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ – พรรณนา/ความน่าจะเป็น (4) การตีความหมาย (5) การนำผลไปปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหา

## วิธีการเก็บข้อมูล

### ■ หลักการเก็บข้อมูล

- ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (ควบคุมและติดตามคุณภาพการดำเนินงาน, หาสาเหตุของความไม่สอดคล้อง, เพื่อการตรวจเช็ค)
- ออกแบบแบบฟอร์มในการจดบันทึกข้อมูล (Data Sheet)

ตัวอย่างแผ่นบันทึกข้อมูล


วันที่	เวลา			
	9.00 น.	11.00 น.	14.00 น.	16.00 น.
1 กุมภาพันธ์	12.3	11.5	13.2	14.2
2 กุมภาพันธ์	13.2	12.5	14.0	14.0
3 กุมภาพันธ์	⋮	⋮	⋮	⋮

A S

5


## ลักษณะของข้อมูลที่ดี

- ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า
- ต้องมีความถูกต้อง (Accuracy) และแม่นยำ (Precision)

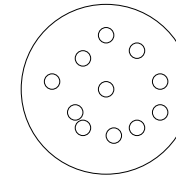


ถูกต้อง

A Sopadang

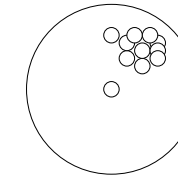

แม่นยำ

Review of SPC

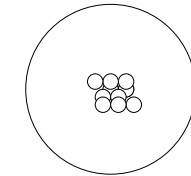


ถูกต้องและแม่นยำ

6

## การวิเคราะห์ (Analysis)

- เป็นขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล ซึ่งในการวิเคราะห์จำเป็นต้องอ้างอิงทฤษฎีสถิติ หรือจำเป็นต้องใช้สูตรสถิติต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวิเคราะห์การกระจาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า เป็นต้น

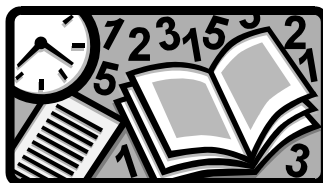

A Sopadang

Review of SPC

7

## การแปลความหมาย (Interpretation)

- เป็นขั้นตอนของการนำผลการวิเคราะห์อธิบายให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ ซึ่งอาจจำเป็นต้องขยายความในการอธิบาย อันจะทำให้งานที่ศึกษามาเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปได้



A Sopadang

Review of SPC

8

## การนำเสนอ (Presentation)

- เป็นการจัดทำข้อมูลที่รวบรวมได้ให้อยู่ในรูปแบบที่กะทัดรัด เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ ข้อความ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกให้การอ่านข้อมูลให้เข้าใจง่าย และเพื่อประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ต่อไป อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้ อาจนำข้อมูลที่นำเสนอแล้วไปเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลเบื้องต้นก็ได้



## การวัดตำแหน่งการกระจายและแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง

- ค่าเฉลี่ย (Mean)
- ค่ามัธยฐาน (Median)
- ค่าฐานนิยม (Mode)

ตัวอย่าง

1 1 2 2 3 3 3 4 5 6

Mean =  $30/10 = 3$

Median = 3

Mode = 3

## การวัดค่าของการกระจาย

- ค่าพิสัย (Range)

$$\text{Range} = X_{\max} - X_{\min}$$

- ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

$$S = \sqrt{\frac{(X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 + \dots + (X_n - \bar{X})^2}{n-1}}$$

ตัวอย่างหน้าที่ 20: Mean = 4.38, Median = 4.45, Mode = 4.47

Range = 2.9, SD = 0.774

## บทบาทของวิธีทางสถิติในการบริหารกระบวนการผลิต

- อะไรคือสาเหตุของของเสีย
- ความบกพร่อง (Defect)
- ของเสีย (Defective)
- ความผิดเพี้ยน (Variation) เป็นสาเหตุของความบกพร่อง
  - วัสดุที่ใช้
  - เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต
  - วิธีการทำงาน
  - ความบกพร่องจากบุคคล
- ค่าพิสัยความเผื่อ (Tolerance) หรือ ข้อกำหนดทางเทคนิค (Specification)

- ไม่มีชิ้นงานใดที่มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ
- ความผิดปกติหรือความแปรผันในคุณภาพเป็นปัญหาสำคัญของการผลิตและคุณภาพ => จำกัดและควบคุมความผิดปกติ
- ประเภทของเสีย
  - จำนวนไม่มากแต่ส่งผลรุนแรง
  - จำนวนมากแต่กลับส่งผลเพียงเล็กน้อย

## การควบคุมขบวนการด้วยวิธีการทางสถิติ


### ความหมายของ SPC

- Statistical process control is a collection of tools that when used together can result in process stability and variability reduction
- การควบคุมกระบวนการโดยสถิติ คือการผสมผสานการใช้เครื่องมือทางสถิติต่างๆ เพื่อผลลัพธ์ในการคงสภาพของกระบวนการและการลดความแปรปรวนในกระบวนการ

### Statistical Process Control (SPC)

- เทคนิคทางสถิติที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตกำลังผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
- All process are subject to variability
  - Natural causes: ความแปรปรวนแบบสุ่ม
  - Assignable causes: ปัญหาที่แก้ไขได้ เช่น
    - เครื่องจักรสึกหรอ, พนักงานไม่มีความชำนาญ, วัตถุดิบไม่ได้มาตรฐาน
- วัตถุประสงค์: เพื่อชี้บ่ง Assignable causes
- โดยทั่วไปใช้แผนผังควบคุม และ การวิเคราะห์ความสามารถของขบวนการ

# ความแปรปรวนแบบสุ่มและแบบกำหนดสาเหตุได้

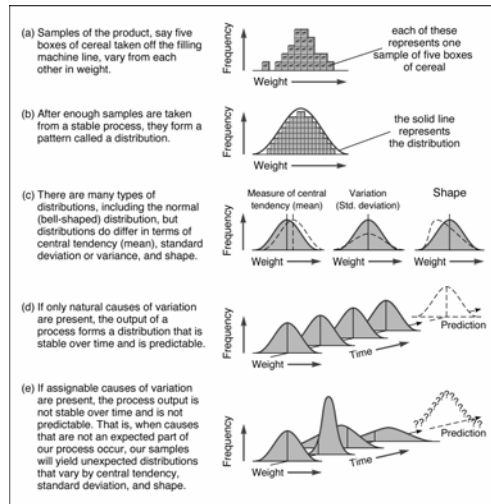

A Sopadang

17

# สาเหตุของความแปรปรวนในคุณภาพ

- ความแตกต่างกันของเครื่องจักร
- ความแตกต่างกันของวัสดุ
- ความแตกต่างกันของคนงาน
- ความแตกต่างกันในวิธีทำงาน

A Sopadang

Review of SPC

18

# คุณลักษณะของคุณภาพ

## เชิงผันแปร (Variable)

- คุณลักษณะที่ตรวจวัด เช่น น้ำหนัก และขนาด
- ผลการวัดอยู่ในรูปจำนวนจริง
- เป็นตัวแปรแบบต่อเนื่อง

## เชิงคุณภาพ (Attribute)

- คุณลักษณะที่ตรวจนับ
- ใช้ในการระบุว่าผลิตภัณฑ์ว่าดี หรือ เสีย หรือนับจำนวนของเสีย
- ผลการวัดอยู่ในรูปจำนวนเต็ม หรือ เป็นการแบ่งประเภท


A Sopadang

Review of SPC

19

# ฮิสโตแกรม

ชั้นข้อมูล	ชั้นข้อมูล	ค่ากลาง	คะแนนของแต่ละชั้น	ความถี่ (f)
1	2.5005-2.5055	2.503	/	1
2	2.5055-2.5105	2.508	///	4
3	2.5105-2.5155	2.513	////	9
4	2.5155-2.5205	2.518	//////	14
5	2.5205-2.5255	2.523	////////	22
6	2.5255-2.5305	2.528	//////////	19
7	2.5305-2.5355	2.533	//////	10
8	2.5355-2.5405	2.538	////	5
9	2.5405-2.5455	2.543	///	6
รวม			$\Sigma f =$	90

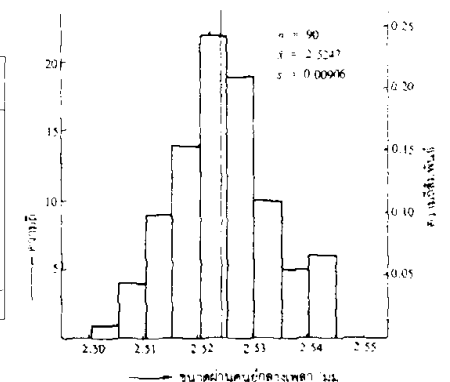

## ฮิสโตแกรมบอกอะไรบ้าง

- Location
- Dispersion
- Shape


ในกรณีที่หลายข้อมูลมีความผิดปกติ ให้ใช้วิธีการจำแนกข้อมูลที่เกิดจาก วัสดุ เครื่องจักร สภาพแวดล้อมการผลิต ด้านผู้ปฏิบัติงาน

A Sopadang


Review of SPC

20

## การแจกแจงแบบปกติและคุณสมบัติ

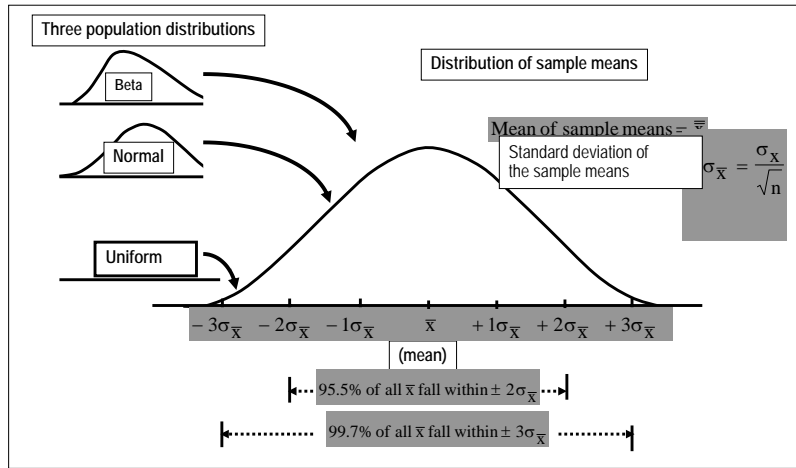

## 3 ลักษณะของผลลัพธ์จากขบวนการ

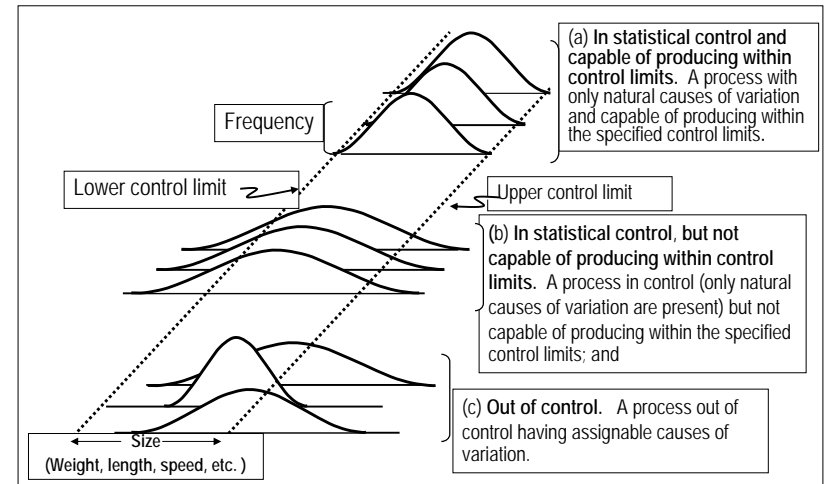

## แผนภูมิควบคุม (Control Chart)


■ แผนภูมิควบคุมเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่นำมาใช้สำหรับศึกษาและควบคุมกระบวนการผลิตที่ทำซ้ำๆกัน Dr.Walter A. Shewhat เป็นผู้ค้นคิดขึ้นมาในปี 1924 เขาได้แนะนำว่าแผนภูมิควบคุมสามารถสนองหน้าที่พื้นฐานได้ 3 ประการ คือ

- กำหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานในการดำเนินงานได้ชัดเจน
- ช่วยในการดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมาย
- ใช้ในการปรับปรุงเป้าหมาย


## แผนภูมิควบคุม ( Control Chart )

คือ แผนภูมิเพื่อการควบคุมกระบวนการผลิต เป็นวิธีการตรวจสอบกระบวนการว่ายังอยู่ในการควบคุม มีแนวโน้มการกระจายตัวที่ไม่เป็นธรรมชาติอันจะนำไปสู่การเกิดสิ่งผิดปกติ หรือไม่

จากตัวอย่างจะเห็นว่าถ้ามีจุดที่เห็นออกนอกเส้นประ (เส้นควบคุม) ก็แสดงว่ามีเหตุการณ์บางอย่างนอกเหนือการควบคุมเกิดขึ้นแล้ว

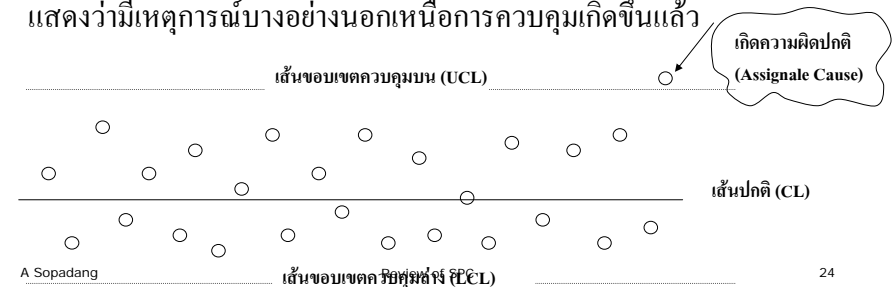

## Control Chart Types

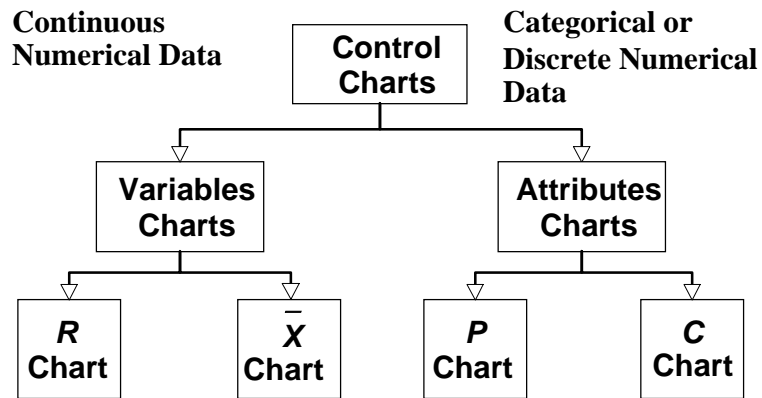

## การตัดสินใจเบื้องต้นก่อนเลือกใช้แผนภูมิควบคุม


- ต้องการตรวจสอบคุณลักษณะอะไร
- ต้องใช้แผนภูมิอะไรจึงจะสนองจุดประสงค์ได้
- ต้องสุ่มตัวอย่างขนาดเท่าไร
- ต้องสุ่มตัวอย่างบ่อยเท่าไร
- ต้องเลือกสุ่มตัวอย่างอย่างไร

## 1. ต้องการตรวจสอบคุณลักษณะอะไร

- คุณลักษณะที่ทำการตรวจสอบ จะเป็นลักษณะที่วิกฤตที่สุด หรือเป็นค่าเฉพาะที่สำคัญที่สุดในหมู่คุณลักษณะทั้งหมด ถ้าต้องการตรวจสอบคุณลักษณะมากกว่าหนึ่งอย่าง
  - แผนภูมิเวเรียเบิ้ล (Variable Chart) หนึ่งแผนภูมิใช้ตรวจหนึ่งลักษณะ
  - แผนภูมิแอ็ทริบิวท์ (Attribute Chart) หนึ่งแผนภูมิใช้ตรวจหนึ่งคุณลักษณะหรือมากกว่าได้

## 2. ต้องใช้เครื่องมืออะไรในการตรวจสอบ

- ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อใช้แผนภูมิจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูล ข้อมูลที่ใช้จำเป็นต้องมีความแม่นยำและถูกต้อง จึงต้องเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้ค่าที่ถูกต้องและแม่นยำ

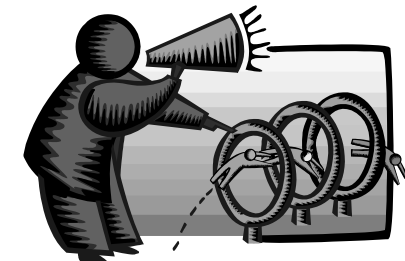

### 3. ต้องใช้แผนภูมิอะไรจึงจะสนองจุดประสงค์ได้

- การจะเลือกใช้แผนภูมิอะไร โดยปกติจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบและค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการควบคุมที่ล้มเหลว แผนภูมิแวนเรียเบิ้ลใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดใช้ข้อมูลจำนวนน้อยกว่า แต่เครื่องมือที่ใช้มักมีราคาแพงกว่า ข้อมูลที่ได้จากการตรวจนับที่ใช้กับแผนภูมิแอ็ทริบิวท์ ดังนั้นข้อมูลที่ใช้กับแผนภูมิแวนเรียเบิ้ลจึงมักจะเสียค่าใช้จ่ายสูง

### 4. ต้องสุ่มขนาดตัวอย่างเท่าไร

- ขนาดของตัวอย่างไม่ได้กำหนดแน่นอนตายตัว โดยทั่วไปจำนวนตัวอย่างต้องมีจำนวนมากพอ เพื่อให้มีโอกาสพบของเสียในตัวอย่าง และเพื่อให้ขีดจำกัดล่างมีค่าอยู่เหนือศูนย์สำหรับแผนภูมิแอ็ทริบิวท์
- ส่วนแผนภูมิแวนเรียเบิ้ล ขนาดของตัวอย่างใช้จำนวนที่ทำให้มีโอกาสน้อยที่สุด ที่จะอยู่ภายในการกระจายของตัวอย่าง ดังนั้นขนาดของตัวอย่างจึงต้องมีจำนวนน้อย จะเป็น 4, 5, 6 หรือ 10 แต่ที่นิยมใช้คือขนาดของตัวอย่างเท่ากับ 5

### 5. ต้องสุ่มตัวอย่างบ่อยเท่าไร

- การจะสุ่มตัวอย่างบ่อยครั้งเท่าไร ต้องพิจารณาถึงเศรษฐกิจและแปรปรวนของข้อมูลในกราฟ ถ้าข้อมูลแปรปรวนมาก การสุ่มตัวอย่างจะบ่อยครั้งขึ้น อย่างไรก็ตามไม่ควรกำหนดเวลาที่แน่นอนว่าจะเก็บตัวอย่างเมื่อไหร่


### 6. ต้องเลือกสุ่มตัวอย่างอย่างไร

- การเลือกสุ่มตัวอย่างที่สำคัญ คือ ต้องไม่ลำเอียง การสุ่มตัวอย่างต้องเป็นแบบสุ่มและตัวอย่างนั้นต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มที่ทำการตรวจสอบ






## ขั้นตอนในการควบคุมขบวนการด้วยสถิติ

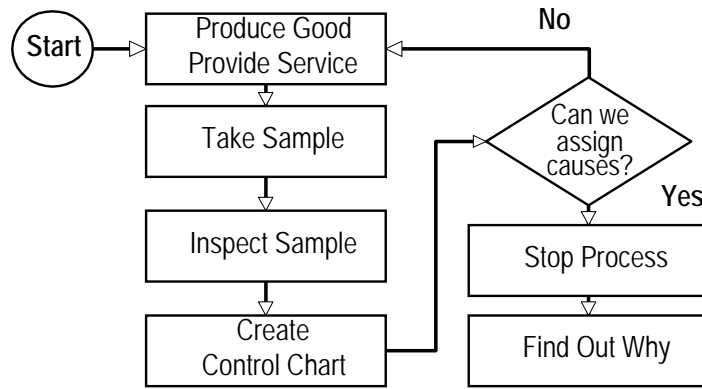

## ตัวอย่างของแผนภูมิควบคุม

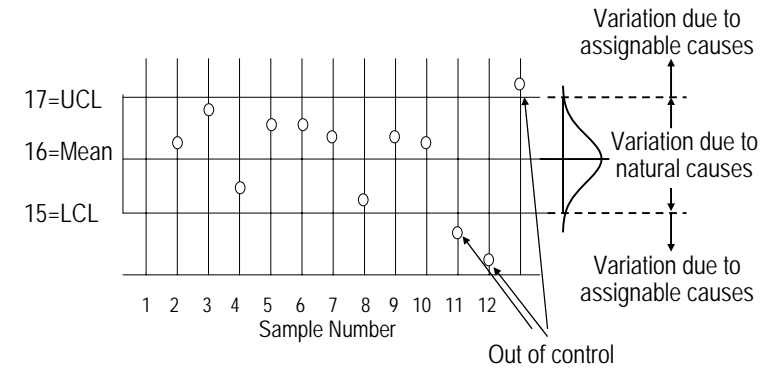

## $\bar{X}$ Chart Control Limits

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R}$$

From Table Page 26

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R}$$

Mean for sample i

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}_i}{n}$$

# Samples

Range for sample i

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

# Samples

## R Chart Control Limits

$$UCL_R = D_4 \bar{R}$$

From Table Page 26

$$LCL_R = D_3 \bar{R}$$

Range for Sample i

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n R_i}{n}$$

# Samples

## กรณีศึกษาบริษัทไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 29)

- X Chart: CL = 1.18, UCL = 1.35, LCL = 1.01
- R Chart: CL = 0.236, UCL = 0.54, LCL = 0
- จุดที่มีปัญหา: 4, 9, 18, และ 20

## Revised Control Chart

มี 2 วิธีในการตัดข้อมูลที่ออกนอกเส้นควบคุม

- ตัดข้อมูลทั้งฝั่ง  $\bar{X}$  and R
- ตัดข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ออกนอกเส้นควบคุม

$$\bar{X}_0 = \bar{X}_{new}, \bar{R}_0 = \bar{R}_{new}, \sigma_0 = \frac{R_0}{d_2}$$

$$UCL_{\bar{x}} = \bar{x}_0 + A\sigma_0$$

$$UCL_R = D_2\sigma_0$$

$$LCL_{\bar{x}} = \bar{x}_0 - A\sigma_0$$


$$LCL_R = D_1\sigma_0$$

## Control Chart for Attribute

- ใช้ในการควบคุมข้อมูลเชิงคุณภาพ
- ใช้ควบคุมลักษณะของผลิตภัณฑ์
- ใช้ควบคุมกระบวนการด้วยการสังเกตอาการผิดปกติ

ในการเลือกใช้แผนภูมิควบคุมนั้น ก่อนอื่นจะต้องกำหนดลงไปก่อนว่า หัวข้อในการควบคุม หรือลักษณะสมบัติของคุณภาพสินค้าคืออะไร แล้วต่อจากนั้น จึงมากำหนดว่าจากลักษณะสมบัติของคุณภาพสินค้า หรือชนิดของข้อมูลเช่นนี้ รวมไปถึงวิธีการในการสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น

## การจำแนกประเภทของแผนภูมิควบคุมเชิงคุณภาพ

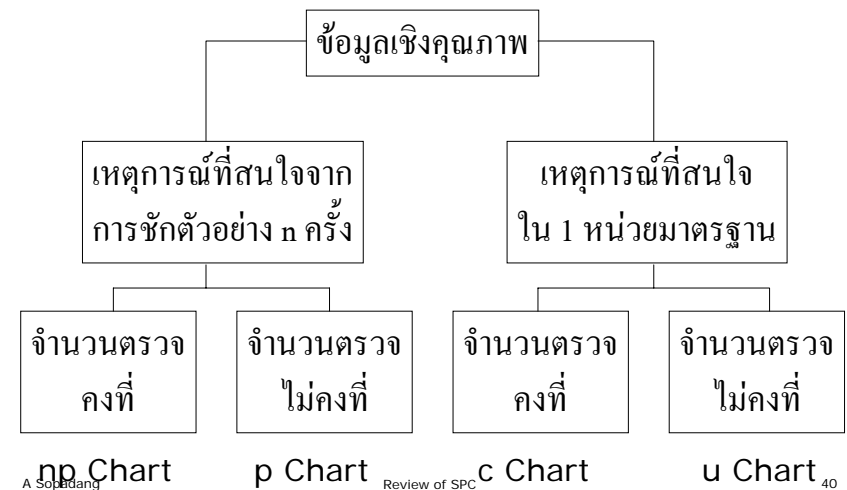

## แผนภูมิควบคุมแบบ p ( p – chart )

เป็นแผนภูมิในลักษณะของอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง การสร้างแผนภูมิแบบนี้ ใช้หลักของการแจกแจงแบบทวินาม ( Binomial Distribution ) เพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงของค่าอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ถือว่ามีข้อบกพร่อง ( Fraction defective ) จะใช้สัญลักษณ์ว่า p

$$p = \frac{\text{จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ}}{\text{จำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่ทำการตรวจสอบ}}$$

## p Chart Trial Control Limits

$$UCL_p = \bar{p} + z \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{\bar{n}}}$$

$$LCL_p = \bar{p} - z \sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{\bar{n}}}$$

**z = 2 for 95.5% limits; z = 3 for 99.7% limits**

$$\bar{n} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i}{k} \quad \text{and} \quad \bar{p} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

# Defective Items in Sample i  
Size of sample i

## แผนภูมิควบคุมแบบ np ( np – chart )

แผนภูมิแบบ p ใช้ควบคุมอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในช่วงหนึ่ง แต่ถ้าต้องการที่จะดูจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในช่วงหนึ่งจะใช้แผนภูมิแบบ np แผนภูมิแบบนี้ใช้หลักของการแจกแจงแบบทวินาม ใช้เมื่อขนาดของตัวอย่างคงที่

$$p = \frac{\text{จำนวนของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องทั้งหมดในช่วงที่ทำการทดลอง}}{\text{จำนวนผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่นำมาตรวจสอบ ในช่วงที่ทำการทดลอง}}$$

$$= \frac{np}{n}$$

## ขอบเขตการควบคุมแบบ np

สำหรับขอบเขตการควบคุม 3 ซิกมาของแผนภูมิแบบ np ลักษณะการแจกแจงอาจใช้การแจกแจงแบบปกติ ประมาณค่าการแจกแจงแบบทวินามได้ในทำนองเดียวกับแผนภูมิแบบ p ถ้าทราบค่าอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องซึ่งถือเป็นมาตรฐาน จะได้ว่า

$$\text{Control limits} = n\bar{p} \pm 3\sqrt{n\bar{p}(1 - \bar{p})}$$

## แผนภูมิควบคุมแบบ c ( c – Chart )

แผนภูมิแบบนี้ใช้ดูจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง (number of defective) ในหนึ่งหน่วยเฉลี่ย ในแต่ละหน่วยโดยที่ในแต่ละหน่วยประกอบด้วยสิ่งที่ต้องการศึกษาหลายสิ่ง ที่มีจำนวนคงที่และมีโอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องได้เท่า ๆ กัน การสร้างแผนภูมิแบบนี้ใช้หลักการของการแจกแจงแบบฟังก์ซอง ( Poisson Distribution )

## c Chart Control Limits

ตัวอย่างหน้าที่ 46

$$UCL_{\bar{c}} = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

Use 3 for 99.7% limits

$$LCL_{\bar{c}} = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$

$$\bar{c} = \frac{\sum_{i=1}^k c_i}{k}$$

# Defects in Unit i

# Units Sampled

## แผนภูมิควบคุมแบบ u (u – chart)

แผนภูมิควบคุมแบบ u เป็นแผนภูมิควบคุมจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในหนึ่งหน่วยเฉลี่ย (defect per unit) ใช้เมื่อขนาดตัวอย่างในแต่ละชุดเปลี่ยนแปลง

- ให้ u เป็นจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องในหนึ่งหน่วยเฉลี่ย
- c เป็นจำนวนผลิตภัณฑ์ที่พบข้อบกพร่อง
- n เป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดที่ตรวจสอบ

$$u = \frac{c}{n}$$

$$\bar{u} = \frac{\sum c}{\sum n}$$

$$CL = \bar{u} \pm 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$$

## การอ่านแผนภูมิควบคุม



การอ่านความหมายของ Control Chart มีความสำคัญมาก ต่อการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้ผู้ใช้สามารถหาความผิดปกติ และทำการแก้ไขให้ถูกต้องได้

## การอ่านแผนภูมิควบคุม


### กรณีกระบวนการอยู่ในการควบคุม (Process in control)

- ทุกๆ จุดที่พล็อตอยู่ในเส้นควบคุม UCL และ LCL
- มีการกระจายตัวของข้อมูล เป็นแบบสุ่ม (Natural causes)

Zone A = 2.5%	UCL
Zone B = 13.5%	
Zone C = 34%	CL
Zone C = 34%	
Zone B = 13.5%	LCL
Zone A = 2.5%	

- ใช้ Histogram เช็คการกระจายข้อมูลแล้ว เป็น Normal distribution (ไม่ใช้กับ R chart และ S Chart)

## การกระจายตัวแบบปกติ

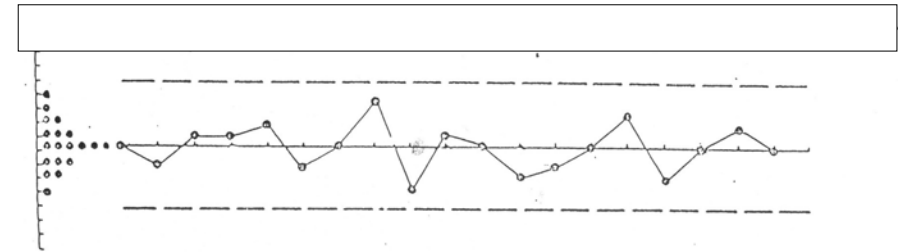

- ไม่มีจุดหลุดออกนอกเส้นควบคุมพิสัยบน และล่าง
- ไม่แสดงสภาพผิดปกติ เช่น การกระจายตัว และแนวโน้ม

## กระบวนการที่อยู่นอกการควบคุม (Out of Control)

### มีสาเหตุสำคัญดังนี้

- ปัจจัยพื้นฐานในการผลิต
  1. Man พนักงาน และวิธีการทำงาน
  2. Machine เครื่องจักรอุปกรณ์
  3. Material วัสดุ หรือวัตถุดิบ
  4. Measurement การตรวจวัด
- สภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิต
- การคำนวณ และ Plot ค่าลงในแผนภูมิควบคุม

## การอ่านแผนภูมิควบคุม

### กรณีกระบวนการอยู่นอกการควบคุม (Process out of control)


- มีจุดที่พล็อต ตกอยู่นอกเส้นควบคุม UCL และ LCL (Assignable causes)
- มีการกระจายตัวของข้อมูลมี ลักษณะไม่สุ่ม (Assignable causes)
- มีลักษณะของการมีแนวโน้ม หรือมีทิศทางของข้อมูลที่พล็อต (Assignable causes)
- ใช้ Histogram เช็คการกระจายข้อมูลแล้ว ไม่เป็น Normal distribution (ไม่ใช้กับ R chart และ S Chart)

# รูปแบบของกระบวนการที่อยู่นอกการควบคุม

มีได้หลายกรณี


- รูปแบบการกระจายผิดปกติ (Extreme Variation)
- การเปลี่ยนระดับคุณภาพ (Runs or Jump level or Shift)
- แนวโน้ม (Trend)
- ข้อมูลเป็นกลุ่ม หรือไม่มีการกระจาย (Stratification or Lack of Variability)
- วงจร หรือวัฏจักร (Cycle)
- แสดงประชากร 2 ชุด (Two populations)

# รูปแบบการกระจายตัวผิดปกติ (Extreme Variation)

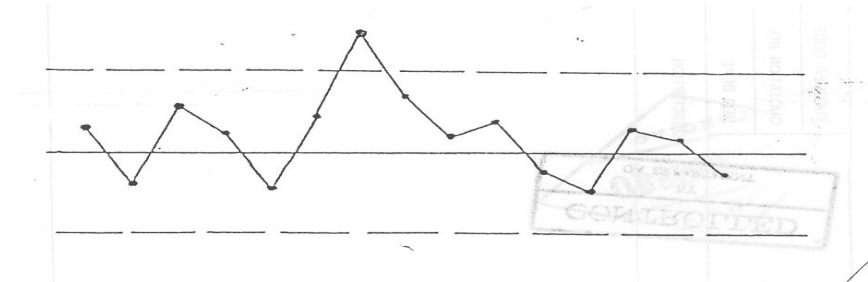

- มีจุดหลุดออกนอกเส้นควบคุม

# การเปลี่ยนระดับคุณภาพ (Runs or Jump level or Shift)

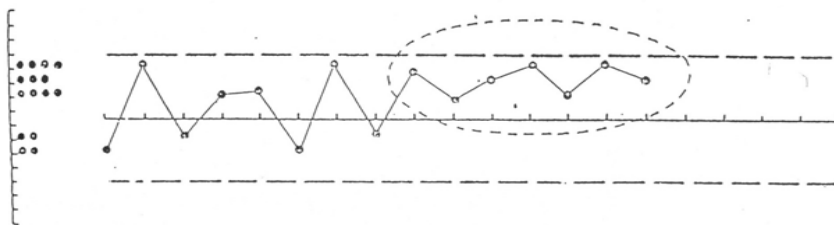


สาเหตุที่มีผลกระทบบน  $\bar{X}$  CHART

1. มีการเปลี่ยนแปลงในการติดตั้งกระบวนการใหม่
2. มีการใช้พนักงานใหม่ หรือขาดประสบการณ์
3. ใช้วัสดุที่มีคุณภาพแตกต่างกัน หรือใช้วัสดุที่คนละแหล่ง
4. ใช้เครื่องจักรใหม่ หรือมีการปรับแต่งเครื่องจักรเดิม
5. มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ หรือวิธีการตรวจสอบคุณภาพ
6. ชิ้นส่วนบางส่วน (ที่ไม่สำคัญ) ของเครื่องจักร หลวม ชั่วๆ หรือสึกหรอ

สาเหตุที่มีผลกระทบบน R CHART

1. พนักงานขาดประสบการณ์ หรือเปลี่ยนพนักงาน
2. เปลี่ยนวัสดุใหม่
3. เปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่

# แนวโน้ม (Trend)

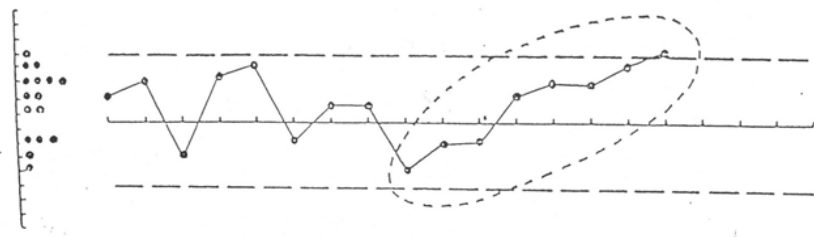


สาเหตุที่มีผลกระทบบน  $\bar{X}$  CHART

1. อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเกิดการสึกหรอหรือชำรุดไปทีละน้อยๆ
2. สภาพแวดล้อมในการผลิต เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงระดับทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอ
3. ความล่าช้าของพนักงานผลิต
4. เกิดจากความผิดปกติในกระบวนการทางเคมี

สาเหตุที่มีผลกระทบบน R CHART

1. พนักงานมีทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น (อาจเกิดจากการฝึกอบรม)
2. ความล่าช้าของพนักงาน, ความไม่ตั้งใจทำงาน หรืออื่นๆ
3. มีการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่ใช้ทีละน้อยๆ เพื่อให้มีคุณภาพเหมือนกับทั้งหมด

## ข้อมูลเป็นกลุ่ม หรือ ไม่มีการกระจาย (Stratification or Lack of Variability)

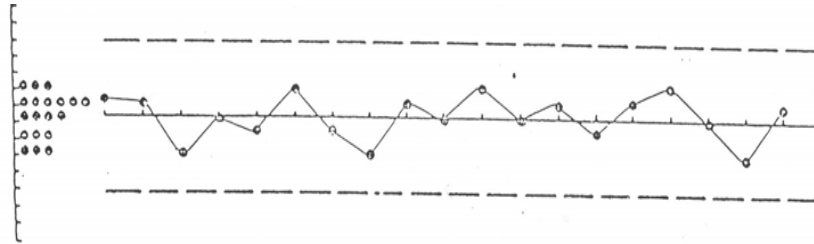


สาเหตุที่มีผลกระทบบคือ  $\bar{X}$  Chart

1. ค่าตรวจหาเส้นกึ่งกลางควบคุมผิด ความถี่ การตรวจสอบดูใหม่

สาเหตุที่มีผลกระทบบคือ R Chart

1. มีการรวบรวมข้อมูลในแต่ละกลุ่มย่อยผิดพลาดไป หรือ เก็บข้อมูลมาจากประชากรคนละชุดที่มีความแตกต่างกันมากเกินไป

## วงจร หรือ วัฏจักร (Recurring Cycles)

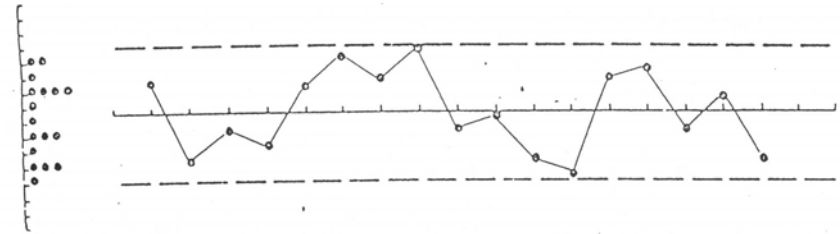


สาเหตุที่มีผลกระทบบคือ  $\bar{X}$  CHART

1. สภาพแวดล้อม, อุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงไปมา เป็นวัฏจักร
2. ความล่าช้าของพนักงาน
3. ให้อุปกรณ์วัดหรือทดสอบซึ่งแตกต่างกัน และใช้เรียงตามลำดับ
4. การหมุนเวียนตามปกติของ เครื่องจักรหรือ พนักงาน
5. กระบวนการหรือชิ้นส่วนหลายอย่างมารวมกัน

สาเหตุที่มีผลกระทบบคือ R CHART

1. หลังจากการบำรุงรักษาต้องกลับมาทันเวลา
2. ความล่าช้าของพนักงาน
3. เครื่องมือวัดหรือ

## แสดงประชากร 2 ชุด (Two Populations)

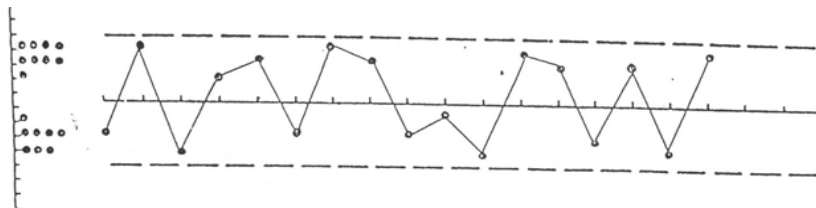

สาเหตุที่มีผลกระทบบคือ  $\bar{X}$  Chart

1. คุณภาพของวัสดุที่ใช้ในแต่ละ LOT มีความแตกต่างกันมากเกินไป
2. ข้อมูลจากการวัดด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป
3. วิธีการ, อุปกรณ์ในการทดสอบ, การวัด มีความแตกต่างกันมากเกินไป
4. ตั้งใจผลิตให้ได้คุณภาพตาม SPEC. ทางด้านอื่น
5. มีความคลาดเคลื่อนในระบบการควบคุมแบบ อัตโนมัติ

สาเหตุที่มีผลกระทบบคือ R Chart


1. มีการนำข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยพนักงานหลายคนมา ความคุมแบบแผนภูมิควบคุม เดียวกัน

## ลักษณะของการกระจายตัวที่ไม่สุ่ม


มีได้หลายกรณี

- มี 7 จุดติดต่อกัน (หรือ 10 ใน 11 จุดที่ต่อเนื่องกัน)
  - ตกอยู่เหนือเส้น CL (Zone C)
  - ตกอยู่ใต้เส้น CL (Zone C)
  - มีทิศทางขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  - มีทิศทางลงอย่างต่อเนื่อง
- มี 2 ใน 3 จุด ที่ต่อเนื่องกันตกอยู่ใน Zone A
- มี 4 ใน 5 จุด ที่ต่อเนื่องกันตกอยู่ใน Zone B


### 7 จุดติดต่อกัน

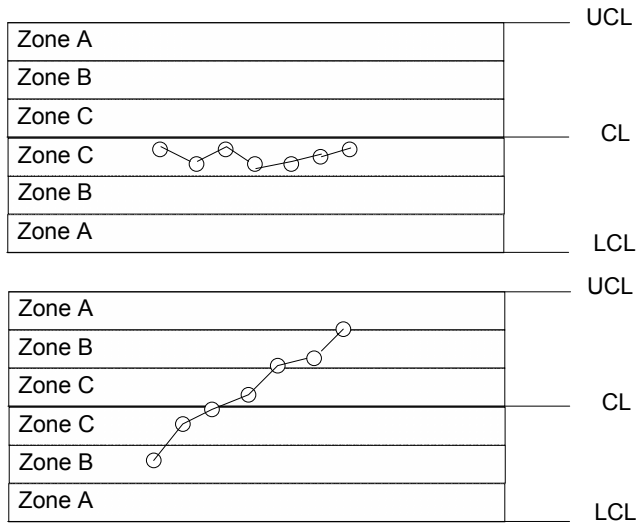


### มี 2 ใน 3 จุดที่ต่อเนื่องกันตกอยู่ใน Zone A

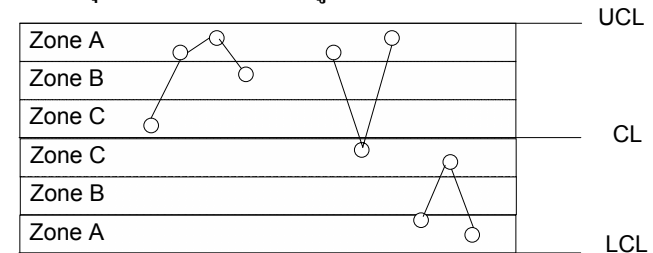

### มี 4 ใน 5 จุดที่ต่อเนื่องกันตกอยู่ใน Zone B

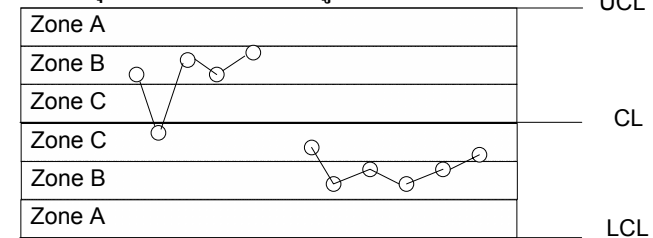


### แนวโน้ม ( trends )

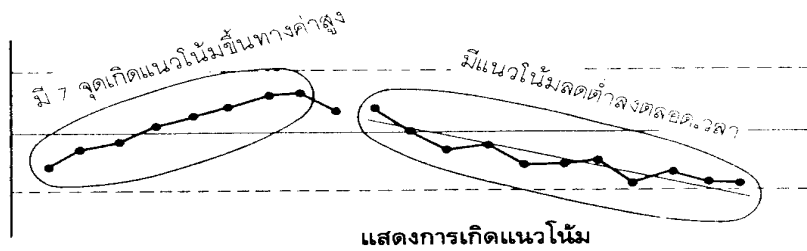

- แนวโน้มนี้เกิดขึ้นเมื่อจุดต่างๆ เรียงติดต่อกัน ค่อยๆ สูงขึ้นหรืออาจจะต่ำลง ทำให้มองดูแล้วดูเหมือนเกิดความชันขึ้น เกณฑ์ตัดสินว่าเกิดแนวโน้มขึ้นเมื่อใด ก็คือเมื่อมีจุด 7 จุดติดต่อกัน เชื่อมกันในลักษณะที่เอียงขึ้นหรือเอียงลง แต่โดยทั่วๆ ไปก่อนจะถึงจุดที่ 7 จะมีบางจุดเกินพิสัยควบคุมแล้ว ซึ่งก็หมายความว่ากระบวนการผลิตไม่ถูกต้อง


### ความไม่สมดุลย์ ( runs )

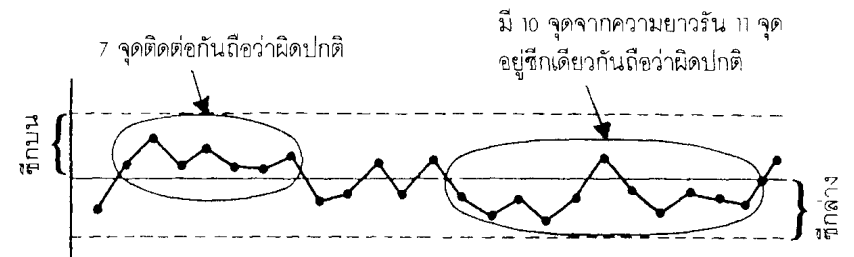

- ความไม่สมดุลย์นี้เกิดขึ้น เมื่อมีหลายๆ จุดเรียงอยู่ข้างเดียวกัน โดยมีเส้นกึ่งกลาง CL เป็นเส้นแบ่งจำนวนจุดต่างๆ ที่ประกอบเป็นเส้นนั้น เรียกว่า ขนาดของความไม่สมดุลย์ ( length of the run )





## ช่วงซ้ำซ้อน ( Cycle/periodicity )

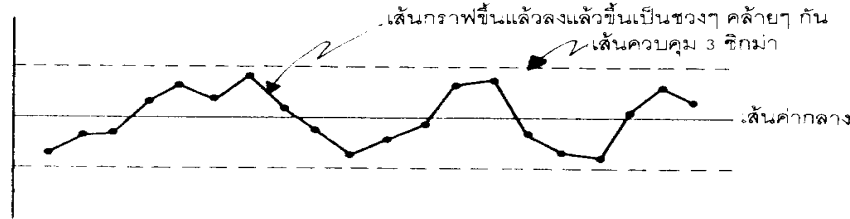

- ถ้าจุดต่างๆ แสดงออกมาเป็นรูปแบบที่ซ้ำๆ กันในช่วงเวลาที่เท่ากันของแต่ละช่วง อาจจะกล่าวได้ว่าการเกิด “ ช่วงซ้ำซ้อน (periodicity) ” สำหรับเกณฑ์ตัดสินว่าเกิดช่วงซ้ำซ้อนนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน เหมือนกับแนวโน้มและความไม่สมดุลง่ายวิธีที่ดีที่สุดก็คือ ต้องติดตามดูตามจุดต่างๆ บนแผนภูมิไปเรื่อยๆ แล้วสังเกตดู

## การเกาะกลุ่มรอบเส้นควบคุม CL


- เมื่อจุดต่างๆ บนแผนภูมิควบคุมอยู่ใกล้เส้นกึ่งกลาง CL ของเส้นควบคุม อาจกล่าวได้ว่าการเกาะกลุ่มขึ้น โดยมากที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะนำข้อมูลต่างชนิดมาปนกันในกลุ่มหนึ่งๆ การแก้ก็คือ ต้องเปลี่ยนกลุ่มให้เหมาะสม จัดข้อมูลแต่ละพวกให้อยู่ด้วยกัน และเขียนแผนภูมิควบคุมใหม่เกณฑ์ตัดสินว่าเกิดการเกาะกลุ่มให้ทำดังนี้ คือขีดเส้นยาว 2 เส้น ระหว่างพิกัดสูง UCL และพิกัดต่ำ LCL เส้นทั้ง 2 ห่างจากพิกัดสูง และพิกัดต่ำเป็นระยะ 1 ใน 3 ของระยะทางจากเส้นกึ่งกลาง CL ถึงพิกัดแต่ละด้าน ถ้าจุดเกือบทั้งหมดอยู่ระหว่าง 2 เส้นใหม่นี้ ก็แสดงว่าผิดปกติ

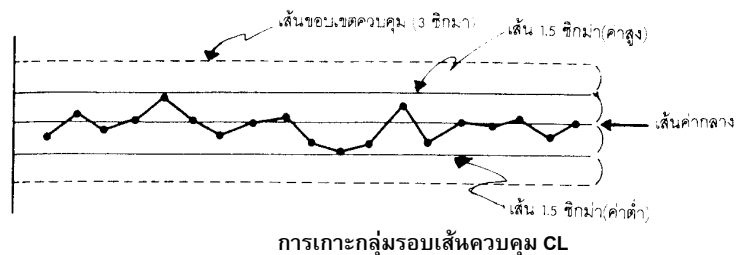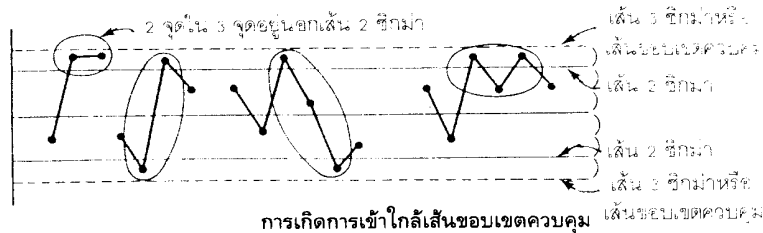

## การพิจารณาแก้ปัญหา Out of Control

- การสอบกลับ (Traceability)
- การตรวจสอบบันทึก สัมภาษณ์ สังเกต
- การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
- การใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ
- Sense & Experience
- Fortune

## 7 ขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

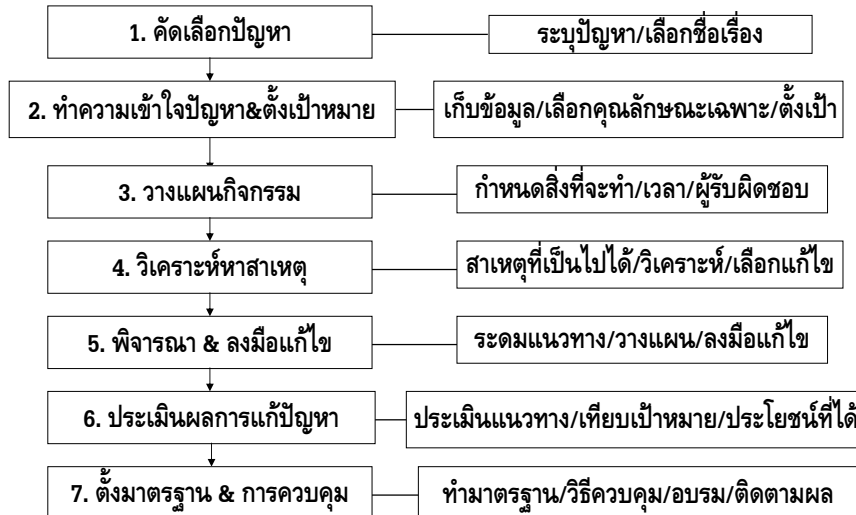

## เครื่องมือ QC Tools เพื่อการแก้ไขปัญหา

### 7 QC Tools

- ใบตรวจสอบ
- กราฟ
- แผนภูมิพาร์ต
- แผนภาพสาเหตุและผล
- แผนภาพการกระจาย
- ฮิสโตแกรม
- แผนภูมิควบคุม


### 7 QC Tools ใหม่

- แผนผังกลุ่มเชื่อมโยง
- แผนผังความสัมพันธ์
- แผนผังต้นไม้
- แผนผังเมตริกซ์
- ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแบบเมตริกซ์
- แผนผังลูกศร
- แผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ


## การศึกษาความสามารถของขบวนการ Process Capability Study

- ใช้ในการประเมินความสามารถของขบวนการ
- มีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง หลายตัว
  - $C_p$
  - $C_{pk}$
  - $C_{pm}$
  - $C_{pmk}$

## Process Capability and Tolerance

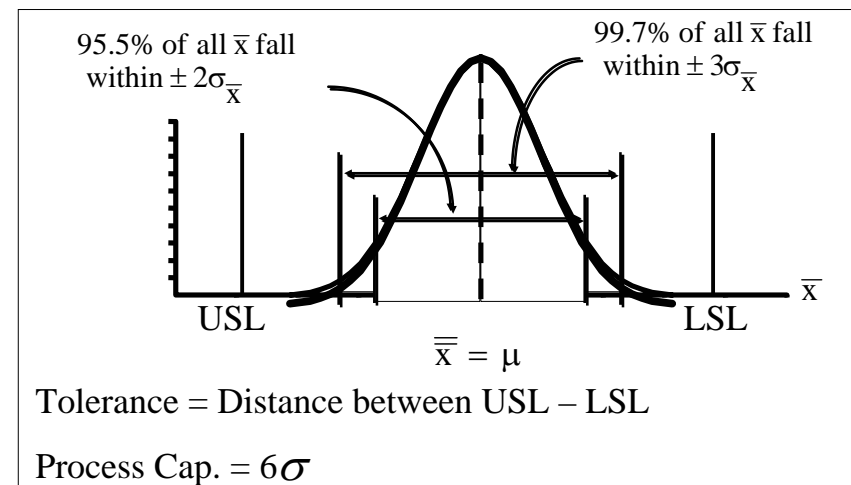

- คุณลักษณะเฉพาะตัวของการแจกแจงแบบปกติ
  - จุดกลางของการแจกแจงข้อมูล ( $\mu$ )
  - ความกระจายตัวของข้อมูลเมื่อเทียบกับจุดกลาง ( $\sigma$ )

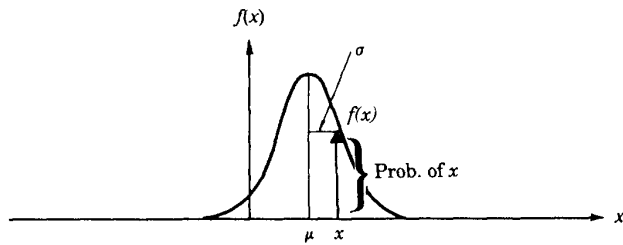


- ดัชนีสมรรถนะของกระบวนการ (Process Capability Index)
 

$C_p \geq 1.33$	กระบวนการใช้ได้ดี
$C_p < 1.33$ แต่ $\geq 1.00$	กระบวนการจัดว่าใช้ได้
$C_p < 1.00$	กระบวนการนั้นใช้ไม่ได้

$$C_p = \frac{S_U - S_L}{6s}$$

## Process Capability Potential $C_p$

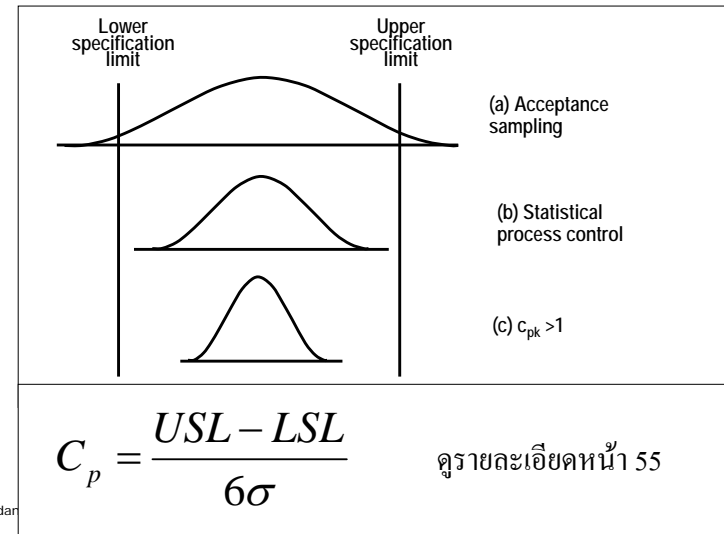

## Process Capability Performance $C_{pk}$

$$C_{pk} = \text{minimum of } \left[ \frac{\text{Upper Specification Limit} - \bar{x}}{3\sigma}, \text{ or } \frac{\bar{x} - \text{Lower Specification Limit}}{3\sigma} \right]$$

where  $\bar{x}$  = process mean  
 $\sigma$  = standard deviation of the process population

Assumes that the process is:

- under control
- normally distributed

## Process Capability $C_{pm}$

- Proposed by Hsiang and Taguchi
- Measures the degree to which the process output is on the target
- Compatible with the Taguchi loss function

$$C_{pm} = \frac{USL - LSL}{6\sqrt{(\mu - T)^2 + \sigma^2}}$$

## Process Capability $C_{pmk}$

- Third generation of process capability index
- Include both  $C_{pk}$  and  $C_{pm}$
- $C_{pmk}$  imposes a penalty when the process is not on target

$$C_{pmk} = \frac{C_{pk}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu - T}{\sigma}\right)^2}}$$

## NOTE